



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)

Ленинградский проспект, д. 37, Москва,
ГСП-3, 125993, Телефон 111495
Тел. (499) 231-52-37 Факс (499) 231-55-35
e-mail: rusavia@scaa.ru

05.02.15 № 02.3 - 416

На №_____ от _____

Руководителям территориальных
органов Росавиации

Руководителям организаций
гражданской авиации и
эксплуатантам воздушных судов

Информация по безопасности полетов № 2

В информации Росавиации по безопасности полётов №1 (письмо от 16.01.2015 № 4.02-26) приводится произошедший 03.01.2015 случай попытки взлёта воздушного судна с застопоренными рулями, который привёл к авиационному происшествию. В пункте 4 указанной информации предложено рекомендовать подконтрольным эксплуатантам нацелить инструкторский и инспекторский состава на ужесточение требований к экипажам воздушных судов по строгому выполнению карт контрольных проверок и других стандартных эксплуатационных процедур по подготовке и выполнению полёта.

Тем не менее, уже 23.01.2015 в аэропорту Иркутск экипажем произведена попытка взлёта воздушного судна Як-42 RA-42412 эксплуатанта ОАО «Авиакомпания «РусДжет» с невыпущеной во взлётное положение механизацией крыла.

Создана комиссия, ведётся расследование авиационного инцидента.

Согласно первоначальным данным анализа расшифровки средств объективного контроля, после занятия исполнительного старта с механизацией крыла в убранном положении экипаж установил режим работы двигателей по РУД более 92 град, то есть выше уровня срабатывания по РЛЭ звуковой сигнализации «К взлету не готов», и начал разбег. Через промежуток времени порядка одной секунды отмечается резкий перевод положения РУД до уровня ниже 92 град. На приборной скорости 108 км/ч через 8 секунд после первого уменьшения режимов работы двигателей отмечается повторный перевод режимов работы двигателей по РУД более 92 град. При достижении положения РУД 110 град отмечается резкий перевод РУД в положение в начале до 80 град, а затем (через 2 секунды на приборной скорости 132 км/ч) до уровня малого газа. С этого момента экипаж прекращает

взлет.

В процессе прекращения взлета на скорости 125-130 км/ч отмечается выпуск закрылков во взлетное положение (20 град). Взлетное положение 20 град закрылки приняли на этапе торможения на скорости 121 км/ч.

По данным средств объективного контроля, чтения карты контрольных проверок на всех этапах подготовки и выполнения взлёта не зарегистрировано.

Невыполнение предусмотренных стандартных процедур, игнорирование самоконтроля на предусмотренных рубежах выполнения полёта и ранее приводило как к ситуациям прекращения взлёта из-за невзлётного положения механизации крыла, так и к имеющим более серьёзные последствия посадкам с невыпущенными шасси.

13.07.2002 днем, в простых метеоусловиях на аэродроме Якутск при выполнении учебно-тренировочного полета произошла авария самолета Ан-24РВ RA-46670, принадлежащего ГУП НАК «Саха Авиа» в результате посадки воздушного судна с убранным шасси. По заключению комиссии по расследованию, шасси не были выпущены вследствие ошибочных действий бортмеханика-инструктора, поставившего кран уборки выпуска шасси в положение «Уборка», вместо «Выпуск».

25.02.2003 при взлёте в аэропорту Норильск (Алыкель) воздушного судна Ту-154 RA-85201 ОАО «Красноярские авиалинии» экипаж занял исполнительный старт на ИВПП, где был закончен прогрев двигателей и выполнялись операции, предусмотренные РЛЭ ТУ-154, и чтение карты контрольных проверок. КВС не в полном объеме выполнены требования раздела 4.2.3.1 РЛЭ ТУ-154 (не выпущена механизация крыла во взлетное положение). При увеличении режима работы двигателей произошло срабатывание световой сигнализации «К ВЗЛЕТУ НЕ ГТОВ» и сирены при положении механизации крыла, не соответствующем взлетному, после чего двигатели переведены на режим малого газа, взлет прекращен.

01.10.2008 при выполнении посадки в аэропорту Калининград (Храброво) воздушного судна В-737 EI-DON ОАО «КД авиа» экипаж, выполняя требования QRH (в связи с ложной индикацией асимметрии закрылков), ошибочно выключил сигнализацию шасси системы GPWS. Это привело к тому, что система GPWS не сработала в дальнейшем и не выдала голосовой предупреждающей сигнализации о невыпущенном положении шасси. В результате нарушений «Технологии работы экипажа самолета Боинг-737-300» и невыполнения в полной мере требований QRH, экипаж не выпустил шасси и не проконтролировал их положение, что привело к посадке самолета с невыпущенными шасси и повреждениям конструкции ВС и двигателей.

23.01.2012 при выполнении взлёта в аэропорту Шереметьево воздушного судна В-767 EI-ECB ОАО «Авиакомпания «Россия» перед началом руления второй пилот ошибочно установил рычаг управления закрылками в положение 1 (Flaps 1), а подтвердил выпуск закрылков в положение 5 (Flaps 5). В нарушение инструкции по взаимодействию и технологии работы экипажей ВС В-767-300 пилоты не проконтролировали по стрелочному индикатору фактическое положение закрылков

(Flaps 5). При выходе двигателей на взлетный режим на скорости 30 узлов сработала сигнализация "К взлёту не готов" - табло "WARNING" и "CONFIG", появилось сообщение EICAS - "FLAPS ". Экипаж прекратил взлет.

11.03.2012 при выполнении взлёта в аэропорту Шереметьево воздушного судна В-747 VQ-BIA ООО «Авиакомпания «ЭйбриджКарго» руление ВС на предварительной старт в условиях наличия слякоти на рулежных дорожках и осадков в виде снега осуществлялось с убранной механизацией крыла. В результате неудовлетворительного взаимодействия членов экипажа и формального выполнения карты контрольной проверки при наличии отвлекающих факторов и дефицита времени на предварительном старте механизация выпущена не была. На исполнительном старте после увеличения режима работы двигателей для взлета сработала сигнализация неготовности ВС к взлому ("TAKE OFF WARNING"). Экипаж прекратил взлет.

25.11.2014 при выполнении посадки в аэропорту Самара (Курумоч) воздушного судна «Beechcraft King Air 350i» ОАО «Эйр Самара», в процессе выполнения захода на посадку экипажем шасси не было выпущено. Контрольная карта "Final Approach" экипажем не выполнялась, положение шасси не контролировалось. При снижении по глиссаде последовательно включалась сигнализация EGPWS: "TOO LOW GEAR ALERT", "CAUTION TERRAIN ALERT", "TOO LOW TERRAIN ALERT", "TERRAIN AHEAD PULL UP ALERT", однако экипаж воспринимал это как ложное срабатывание системы. В процессе приземления без шасси произошло столкновение лопастей воздушных винтов с бетонным покрытием и уклонение воздушного судна в правую сторону с выкатыванием на грунт за пределами ВПП. В результате авиационного происшествия самолет получил серьезные повреждения нижней части фюзеляжа, двигателей и воздушных винтов.

Обобщая результаты проведённых расследований, можно сделать вывод, что перечисленные инциденты и авиационные происшествия произошли в результате сочетания следующих факторов:

невыполнение экипажем требований нормативных документов, регламентирующих выполнение полетов, в части выполнения стандартных операций по картам контрольных проверок;

отсутствие требовательности и контроля КВС за соблюдением технологии работы членами экипажа;

отсутствие контроля за световой и звуковой сигнализацией опасных режимов полета и положением шасси экипажем.

С целью предотвращения авиационных событий предлагаю руководителям территориальных органов Росавиации:

1. Довести настоящую информацию до руководителей подконтрольных эксплуатантов ВТ и аэропортов.

2. Проанализировать полноту и эффективность исполнения в Управлениях требований приказа Росавиации от 14.01.2014 №10 «О мерах по обеспечению безопасности полетов и повышению эффективности проведения инспекционного

контроля, инспекционных и сертификационных проверок» и принять, при необходимости, соответствующие меры по повышению качества инспекционного контроля эксплуатантов ВТ.

3. Рекомендовать руководителям организаций гражданской авиации:

3.1. Организовать изучение настоящей информации с руководящим, командно-летным, инструкторским, инспекторским составом, членами летных экипажей воздушных судов.

3.2. Повторно изучить содержание вышеназванного приказа Росавиации от 14.01.2014 №10 и проконтролировать качество выполнения содержащихся в приказе рекомендаций.

3.3. В рамках функционирования СУБП провести анализ достаточности и эффективности разработанных и реализованных мероприятий по контролю, с использованием данных по расшифровке средств объективного контроля, за соблюдением экипажами технологии работы членов летного экипажа, выполнением стандартных эксплуатационных процедур и выполнением карт контрольных проверок на установленных рубежах.

Эффективность проводимых корректирующих мероприятий оценивать, ориентируясь на повторяемость проявления схожих опасных факторов.

Начальник Управления
инспекции по безопасности полетов



С.С. Мастеров

Угольников Дмитрий Викторович
(499) 231 62 58